

Zierleisten W 108 / Problem beim Montieren

Post by "Oliver107" of Dec 17th 2015, 11:51 am

Das ist leider ganz normal, dass die Neuteile NICHT (mehr) passen. Die roten Druckknöpfe sind einfach Mist, -auch die mit der neuen Teilenummer

Es geht nur mit Wärme. Ihr müsst dabei die roten Druckknöpfe stark erwärmen und diese dann möglichst mit etwas (!) Mike-Sanders in die Karosserieöffnung drücken. Das sollte dann relativ leicht "einschappen".

Danach muss die Zierleiste an den Zapfen EBENFALLS stark erwärmt werden und dann sollte sie mit ebenso viel Gefühl wie Nachdruck eingesetzt werden können und dann auch halten.

Am einfachsten geht das in einer Lackierkabine oder an einem heißen Sommertag in der prallen Sonne.

Bei derzeitigen Außentemperaturen besteht -zumindest bei neuen Teilen- keine Chance, das zerstörungsfrei hinzubekommen.

Viele Grüße

Oliver