

W116 3,5 springt nicht mehr an....

Post by "poppel" of Mar 6th 2016, 3:15 pm

Hallo Volker, ich habe den Steuerdruck gemessen und der war bei Umgebungstemperatur 1,1 bar und bei Motor Warm 3,4 Bar. Den Systemdruck hatte ich nicht gemessen. Hatte..... Ist ja alles neu. Aber es liegen nur 3,8 Bar Systemdruck an ! Das ist wohl das Übel des Ganzen. Da der Benzindruckregler neu ist im neuen Mengenteiler, tippe ich mal auf die Benzinpumpe. Die hatte ich seiner Zeit "auf die schnelle" eine Pumpe aus dem Zubehör verwendet.

Werde mal eine Bosch Ersatz Pumpe kaufen und einbauen, messen , weitersehen.

Danke Volker.

Gruß Thorsten

Pumpe BOSCH 0580464125 und Mercedes Repsatz für den Benzindruckregler ist bestellt.