

Motor springt nicht mehr an M127 220SE

Post by "Volker450SL" of Nov 29th 2017, 3:33 pm

Hallo Paul,

die Werte des 0 231 116 049, die Du hier zitierst, stimmen. Aber Dein Prüfwert stimmt nicht. Bei 4500/min soll der ZZP ohne Unterdruck bei 28° liegen, Du meldest 40°. Das wäre 4500/min MIT Unterdruck. Aber dann müsstest Du auch einen höheren Wert bei 3000/min haben. Wenn die Werte stimmen, sollte der ZV mal auf den ZV-Prüfstand.

Und ja, im Gegen-OT würde er wohl gar nicht laufen. Aber prüfe es doch schnell: ZV -Finger auf 1. Zylinder zeigen lassen, dann Ventildeckel ab und nachsehen, ob jetzt beide Ventile des 1. Zylinder geschlossen sind (Nocken stehen nach oben weg).