

# Blinker W 120 180b - Rechte Seite keine Funktion

Post by "Pistonfleet" of Aug 13th 2022, 6:33 pm

Guten Abend Zusammen

Gestern und heute konnte ich mich endlich wieder um den Ponton kümmern. Das Thema Last, das von MrMartin aufgebracht und mehrfach andernorts angesprochen wurde, hat mich zum Nachdenken gebracht.

Ich hatte mal die Messungen beiseite gelassen. [Insulaner](#) - Du hattest Recht - wer misst, misst Mist. Darauf hätte ich auch selber kommen sollen. Ich habe stattdessen mal Leitungen direkt vom Blinkerschalter und auch vom Relaisausgang an den Blinker rechts angeschlossen --> Keine Verbesserung. Also habe ich eine Lampenfassung aus dem Teilelager genommen, damit ich die (originale) Fassung ausschliessen konnte. --> Keine Verbesserung

Dann kam das Lastthema und da hat sich dann der Fehler gezeigt - Am rechten Heck war eine 18 W Birne drin (Nach Handbuch 15W). Ich habe also alle Lasten (Endverbraucher) überprüft, denn ich konnte bei der Verdrahtung keinen Fehler finden (alle Verbinder unter dem Armaturenbrett nochmals heruntergenommen und kontrolliert).

Und siehe da - es funktioniert! Also doch die Last - aber aus einem anderen Grund! Das hätte ich nicht erwartet, dass das Relais dermassen sensibel ist. Das ist eher peinlich, aber ich wollte das, wie von Winfried gefordert, hier noch kundtun.

Ich glaube die Lehre daraus ist, dass man alles, was der Kunde schon zusammensetzt hat, nochmals zerlegen muss (was wir eigentlich ziemlich konsequent gemacht haben).

Falls jemand von Euch Ersatzgläser für die Standlichtfenster am Blinker bei einem renommierten Händler in DE bestellt - die passen ganz schlecht und müssen mit viel Basteln angepasst und verklebt werden.

Allen nochmals vielen Dank

Bruno