

# **W100 wird wiedererweckt - da kommt noch Einiges auf mich zu...**

**Post by "bernie300" of Mar 18th 2024, 9:35 pm**

Guten Abend,

mir ist aufgefallen, das die Pumpe keinen By Pass Anschluss hat. Ist bei dir verschlossen.

Soll ja verhindern, das Dampfblasen vom Tank ins ganze System gelangen.

Würde dann noch am Rücklaufstutzen der ESP nachsehen, ob das richtige Ventil eingebaut ist.

Ohne angeschlossenes Bypass System soll das Überströmventil an der ESP das Gasloch haben.

Angeschlossen ohne Gasloch.

Siehe WHB ab 1968 Gruppe 07-11/3

Good luck weiterhin.

Bernie